

Spojka SSU 4-L Spojka teplem smrštiteľná

univerzální pro čtyřžilový kabel s plastovou izolací do 1kV pro průřez kabelu 95 – 240 mm²

Obsah souboru:

1. Plášťová trubice	1ks	WCSM 130/35-800/S	Zakázka: 231000224
2. Izolační trubice	1ks	WCSM 34/8-250/S	Datum výroby: 16.10.2023
3. Izolační trubice	3ks	WCSM 48/12-280/S	Kontrola: 1188
4. Montážní návod	1ks	KA 100/0204	

Sídlo a sklad:

KAMAT spol. s r.o.
Kpt. Jaroše 470
549 01 Nové Město n / Met.
Tel: 491 470 677
kamat@kamat.cz
www.kamat.cz

Složeno z komponentů Raychem

Montážní návod

Upozornění:

Údaje obsažené v tomto montážním návodu jsou určeny pro použití montéry kabelových souborů s oprávněním montovat kabelové armatury příslušného napětí a zároveň oprávněných pracovat na elektrických zařízeních a popisují správný postup montáže tohoto výrobku.

Vzhledem k tomu, že naše firma Kamat nemůže znát všechny podmínky, které mohou ovlivnit montáž výrobku, proto musí uživatel vzít toto v úvahu a použít své vlastní zkušenosti a odborné znalosti při montáži tohoto souboru. Závazky firmy Kamat jsou dány standardními podmínkami prodeje firmy. Firma Kamat není odpovědná za žádné náhodné, nepřímé a následné škody způsobené nesprávným použitím výrobku.

Před montáží:


Před montáží prověřte, zda kabelová souprava odpovídá Vašemu kabelu. Porovnejte, zda souhlasí označení soupravy s označením montážního návodu. Upozorňujeme, že je možná změna postupu práce mezi současným montážním návodem a vaší poslední montáží. Pozorně čtěte a následujte jednotlivé pracovní kroky v tomto montážním návodu.

Všeobecné podmínky:

Používejte propanový (výhodnější) a nebo propanbutanový plynový hořák. Nastavte hořák tak, aby plamen byl měkce modrý se žlutou špičkou. Modrý ostrý plamen je nepřipustný. Plamen orientujte do směru smršťování, aby se smršťovaný materiál předeřhřival.

Hořákem pohybujte rovnoměrně tak, aby jste zabránili místnímu přehřátí. Všechna místa, která přijdou do styku s lepidlem, důkladně očistěte a odmastěte. Při použití čistících a odmašťovacích prostředků dbejte pokynů výrobce. Dříve než pokračujete ve smršťování podél kabelu, přesvědčte se, je-li trubice po celém obvodu hladce smrštěna.

Smršťovat začínejte v místě doporučeném montážním návodem. Trubice musí být po smrštění hladká, bez záhybů, stop po popálení a pevně přilehlá k vnitřním komponentům.

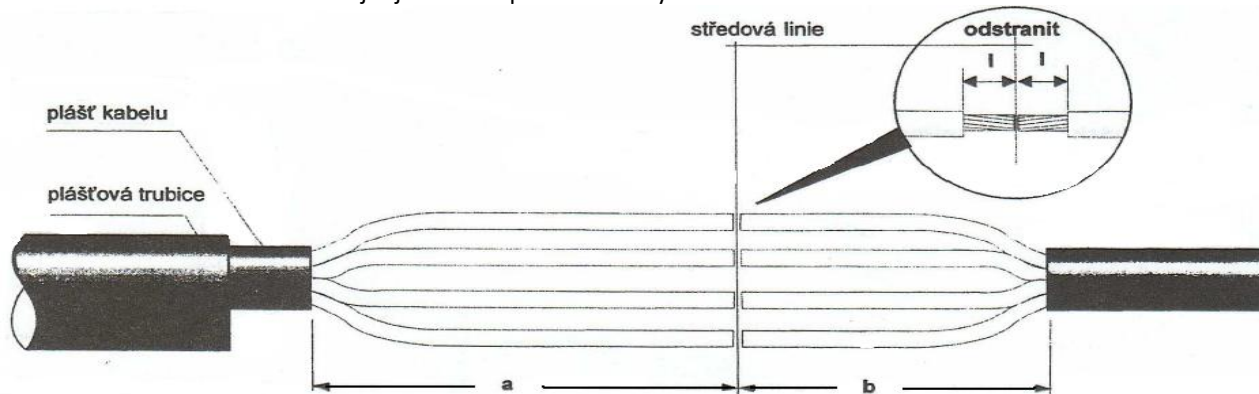

Tabulka 1

Jmenovitý průřez jádra (mm ²)	Délka odstranění plášťů		Maximální rozměry spojovače	
	A (mm)	B (mm)	průměr (mm)	délka (mm)
1,5 – 10	100	50	8	35
6 – 25	200	90	12	75
25 – 50	270	130	18	95
70 – 150	380	180	26	130
95 – 240	440	220	37	150

Příprava kabelu


Konce spojovaných kabelů nechte přesahovat asi 200 mm. Označte si střed spojky (střed přesahu). Pláště kabelů očistěte a odmastěte v délce 1m.

Na jeden z kabelů nasuňte plášťovou trubici.

Pláště kabelů odstraňte v délkách dle tabulky 1. Vytvarujte a umístěte žíly dle obrázku a zkratke je na střední linii.


Izolaci žil odstraňte v délce $l = \text{polovina délky spojovače} + 5\text{mm}$.

Maximální rozměry spojovačů před montáží viz tabulka 1.

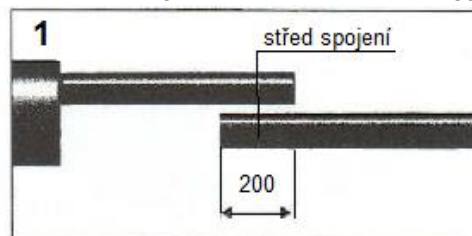


Montáž spojky

Nasuňte vnější plášťovou trubici na jeden očištěný konec kabelu. Nasuňte izolační trubici na delší konce žil a jádra spojte pomocí lisování, pájení nebo jiné rovnocenné metody spojování. Odstraňte ostré hroty a hrany. Spojovač a izolaci jader dobře očistěte a odmastěte.


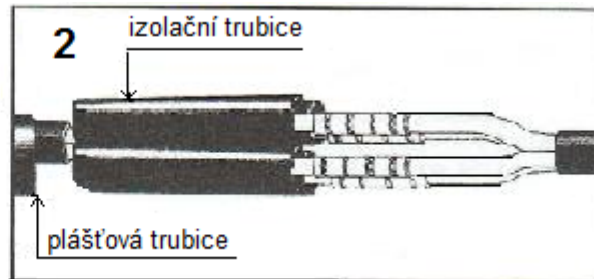


Izolační trubici umístěte centricky nad spojovače. Smrštete je od středu směrem k jednotlivým koncům. Nakonec ještě prohřejte prostor mezi spojovači. V případě kabelů bez páskového pancíře nebo koncentrického vodiče pokračujte v montáži krokem číslo 5

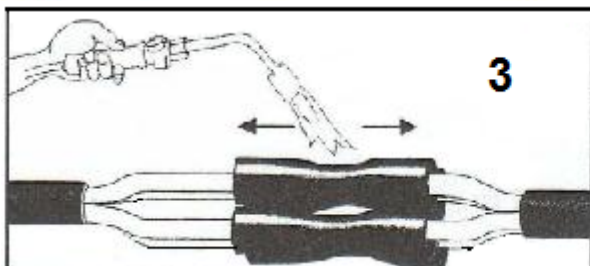


A. Kabely s koncentrickou nulou.

Izolační trubice na žilách nechte vychladnout. Stáhněte žily co nejvíce k sobě. Dráty stínění složte dohromady a vytvořte zemnicí vodič. Zemnicí vodič spojte lisováním, pájením nebo jinou ekvivalentní metodou. Naviňte jednu vrstvu měděné síťky s 50% přesahem přes celou spojku.

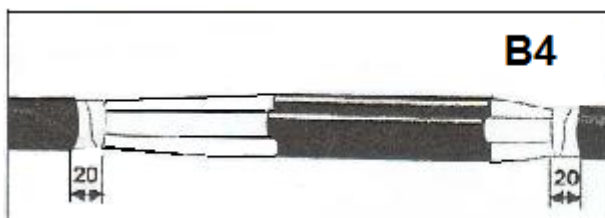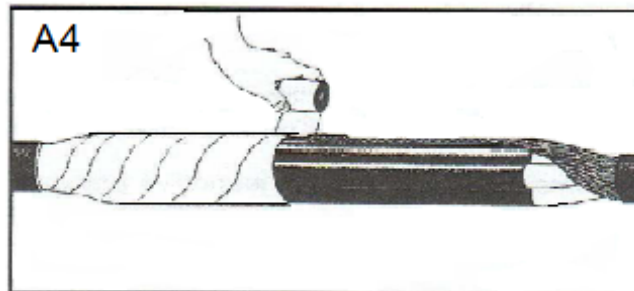


B. Kabely s páskovým pancířem nebo páskovým stíněním

Izolační trubice nechte vychladnout. Stáhněte žily co nejvíce k sobě. Odstraňte 20 mm pláště kabelu na obou stranách spojení.

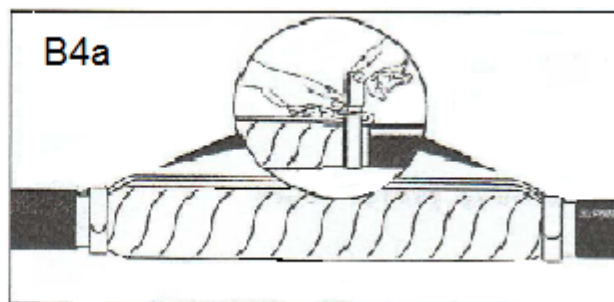

Naviňte jednu vrstvu měděné pocínované síťky s 50% přesahem přes celou spojku. Pro průřez od 16 mm² zajistěte měděnou pocínovanou síťku na pancířích pomocí kruhových per. Pro průřezy větší než 16 mm² položte uzemňovací vodič odpovídajícího průřezu přes spojení a zajistěte jeho konce společně s měděnou pocínovanou síťkou pomocí kruhových per na páskovém pancíři.

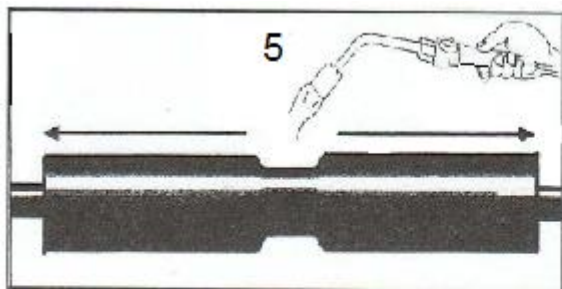

Očistěte a odmastěte konce plášťů kabelů v délce 150mm. Umístěte vnější plášťovou trubici na spojku tak, aby stejným dílem zakrývala pláště obou kabelů. Smršťovat začněte ve středu a pokračujte směrem k jednotlivým koncům.



Tím je montáž spojky dokončena.

Nechte spojku vychladnout před jakýmkoliv mechanickým namáháním.

Sklad Plzeň:
KAMAT s.r.o.
Skladová 2438/6
Plzeň - Slovany
PSČ: 326 00
Tel: 377 311 173
plzen@kamat.cz

Sklad Praha:
KAMAT s.r.o.
K Cihelně 129
Praha - Satalice
PSČ: 190 15
Tel: 286 857 395
kamsat@kamat.cz

Sklad Brno:
KAMAT s.r.o.
Sklenářská 716
Brno - Horní Heršpice
PSČ: 619 00
Tel: 543 211 630
brno@kamat.cz

Sklad Ostrava:
KAMAT s.r.o.
Nad Porubkou 2343
Ostrava - Poruba
PSČ: 708 00
Tel: 596 632 861
ostrava@kamat.cz

Sklad Hradec Králové:
KAMAT s.r.o.
Pražská třída 880/11a
Hradec Králové - Kuklenny
PSČ: 500 04
Tel: 495 580 107
hk@kamat.cz